



Handleplan Legepladsrapport 2023

Legepladsinspektionen konkluderede, at Markusskolens Børnehaves legeplads overordnet er meget sikker. Der er nogle forskellige problemstillinger, som går under de tre laveste risikovurderinger - ubetydelig, lav og uønsket. De er blevet udbedret.

Redskabsoversigt

Fjedrevippe:

Der er konstateret rust på vippefjederen
Risikovurdering *ubetydelig*

Gyngestativ – sansegynge:

Ingen anmærkninger

Gyngestativ:

Stolpen har en revne under sandet og der vurderes udvikling af råd ved terræn. Der bør holdes øje med udviklingen.
Risikovurdering *lav*.
Udbedres ved behov. Løbende kontrol ved pedellen.

Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved.
Risikovurdering *lav*.
Udbedret oktober 2023

Legebil:

Der er konstateret begyndende råd to steder.
Risikovurdering *ubetydelig*.
Udbedres ved behov.

Legehus:

Ingen problemstillinger.

Klatrevæg:

Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille.
Risikovurdering *uønsket*
Udbedret oktober 2023 - Løbende opmærksomhed på at der ikke må stå bordebænkesæt, plastikvandbane eller andet i området (150cm sikkerhed)

Legesystem – legetårn:

Der er slitage på én strop ved klatrerebet. Vi skal være opmærksomme på om der kommer wirelus. I tilfælde af dette, bør den udskiftes.
Risikovurdering *lav*.
Udbedres ved behov



Vandbanen:

Ingen problemstillinger.

Pilehytten:

Der er konstateret en del udstikkende grene, pga. forfald.

Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet.

Risikovurdering *uønsket*

Redskabet er blevet kasseret samme dag.

Legekøkkenet:

Redskabet har kanter der er skarpe.

Redskabet er ikke mærket som krævet.

Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet.

Risikovurdering *uønsket*

Redskabet er blevet fjernet fra legepladsen.

Tunnel:

Ingen problemstillinger.